


10 ноября 2021

### ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Системы **Pandect X-1800Lv2**, отгруженные до 10 ноября 2021 г. имеют конструктивную особенность, которая может привести к перезапуску базового блока при падении бортового напряжения ниже 6 Вольт. Системы, выпущенные с 10.11.21 уже имеют соответствующую аппаратную доработку.

На тех системах, которые уже установлены на автомобили или планируются для установки в ближайшее время, для исключения вероятности возникновения данной проблемы и невозможности отправить системы производителю для обмена на новую версию платы, предлагается выполнить доработку платы основного блока системы: удалить (отпаять), отмеченный на схеме резистор.

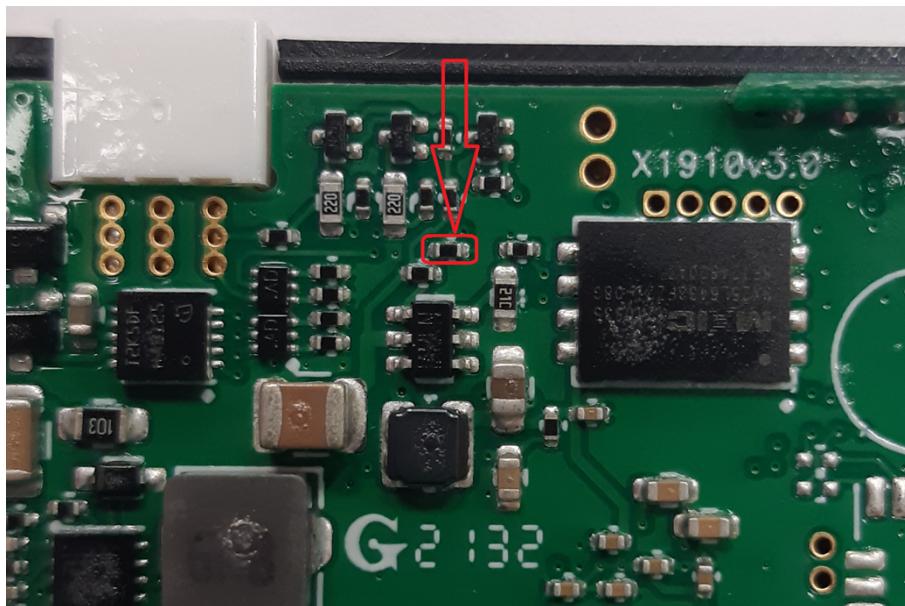

Внимание! Для выполнения данной доработки необходимо иметь соответствующую квалификацию и оборудование!

Технический директор

Куртепов А.В.